

ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده از روش MQI

دریافت مقاله: ۹۷/۲/۲۸ پذیرش نهایی: ۹۷/۷/۶

صفحات: ۳۵-۵۳

مریم ایلانلو: استادیار گروه جغرافیای آزاد اسلامی واحد ماهشهر، ماهشهر، ایران.^۱

Email: m.ilanlou@mhriauc.ac.ir

امیر کرم: دانشیار ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

Email: aa_karam@yahoo.com

چکیده

تخریب رودخانه‌ها و در پی آن ضرورت بازسازی آن‌ها، در سراسر جهان از مسائل مهم شناخته شده می‌باشد. با این حال، روش‌های مناسب برای ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی (شکل‌شناسی) که مرتبط با این عمل آن‌هاست و همچنین شناخت میزان تأثیر عوامل مورفولوژی برای مداخله در کار بازسازی رودخانه‌ها، همچنان در حال بررسی می‌باشد. منطقه جاجرود و سد لتيان در شمال شرق تهران به دلیل آب و هوای مطبوعی که دارد همیشه مورد توجه طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان به طبیعت بوده و هست. به همین دلیل در طی دهه‌های اخیر به شدت بستر رودخانه جاجرود و حواشی آن مورد دستکاری انسان قرار گرفته است. از این رو مطالعه روند تغییرات هیدرومورفولوژیکی این رودخانه بسیار ضروری می‌باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی بخشی از رودخانه جاجرود با استفاده از روش MQI می‌باشد. بر همین اساس تصاویر ماهواره‌ای سال ۲۰۱۸ لندهست ۸ و سال ۱۹۷۶ لندهست ۴ از منطقه تهیه گردید و بازدیدهای میدانی چندی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تمامی بازه‌های منطقه از لحاظ روش MQI در شرایط ضعیف و خیلی ضعیف قرار گرفته‌اند که این مسائل ناشی از قطع درختان به منظور ایجاد ساخت و سازهای انسانی، برداشت شن و ماسه، ایجاد تفریجگاه‌های متعدد در حواشی رودخانه و تغییر الگوی رودخانه می‌باشد.

کلید واژگان: ژئومورفولوژی رودخانه‌ای، کیفیت مورفولوژیکی، هیدرومورفولوژی، MQI، بازه، جاجرود

۱- نویسنده مسئول: ، خوزستان، ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر ، گروه جغرافیا.

مقدمه

ژئومورفولوژی به عنوان رشته‌ای از علوم زمین با ماهیت زمین‌شناسی، مهندسی هیدرولوژی و فیزیک با رویکرد تمرکز بر روی فرآیندهای تولید، حرکت و ذخیره‌سازی رسوب‌ها در روی عوارض و خصیصه‌سازی آن‌ها با رشته‌های علوم طبیعی فرق دارد (مقصودی و همکاران، ۱۳۹۶: ۲). آنالیز ژئومورفولوژیکی به معنای اندازه گیری هندسه سه‌بعدی لندفرم‌ها است (بیزدان پناه اسرمی، ۱۳۹۱: ۲۸). امروزه ژئومورفولوژی رودخانه‌ها به عرصه جدیدی وارد شده و به عنوان پایه‌ای برای مطالعه تغییرات محیطی درآمده که برای مدیریت مجراهای رودخانه‌ها به کار می‌رود (یمانی و همکاران، ۱۳۹۴: ۲).

رودخانه‌ها به طور کلی اکوسیستم‌های متنوعه هستند که با ناهمگونی قابل توجهی در زیستگاه مشخص می‌شوند این ناهمگونی‌ها به فعالیت فرآیندهای ژئومورفیک (زمین‌ریختی) رودخانه بستگی دارد (Chone and Biron, 2016: 528). در عین حال، رودخانه‌ها تحت تأثیر شدید فعالیت‌های انسانی بوده و به طور کلی تحت تاثیر عوامل چندگانه تنش‌زا از جمله آلودگی آب، تغییرات هیدرولوژیکی، تغییر کاربری زمین و گونه‌های مهاجم قرار دارند (Tockner et al, 2010: 136). کanal رودها در واکنش به تغییرات رژیم هیدرولوژیکی و بار رسوب، مورفلوژی بستر خود را دائمًا تغییر می‌دهند. دلالت‌های انسانی در مقدار آب و رسوب رودها باعث می‌شود کanal رودخانه‌ها در مقیاس زمانی و مکانی به شدت دگرگون شود (Whitlow et al., 1989).

بسیاری از رودخانه‌های اروپایی دچار انواع مختلفی از دست کاری‌های انسان در محدوده خود شده‌اند که مورفلوژی آن‌ها را دگرگون کرده و فرآیندهای هیدرولوژیکی آن‌ها را تغییر داده است. در سال‌های اخیر، با توجه به اثرات شدید انسانی در تغییرات بستر رودخانه‌ها، به ابزاری برای ارزیابی شرایط محیط‌زیست، مورفلوژیکی، هیدرولوژیکی و سطح تغییرات با توجه به شرایط طبیعی رودخانه‌ها نیاز می‌باشد (Rigon et al, 2013: 48). تلفیق اطلاعات در مورد هیدرولوژی و ژئومورفولوژی رودخانه‌ها (که هیدرولوژی نامیده می‌شود) با هدف ارتقاء مدیریت رودخانه، در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. در کشورهای اروپایی، این فرآیند با اجرای دستورالعمل چارچوب آب اتحادیه اروپا^۱ تسریع شده است، که هیدرولوژی را به عنوان یک جزء مهم در حمایت از ارزیابی و مدیریت یکپارچه اکوسیستم‌های رودخانه‌ها به رسمیت می‌شناسد. پیرو معرفی WFD، روش‌شناسی‌های متعددی برای ارزیابی و نظارت بر هیدرولوژی رودخانه‌ها پیشنهاد شده‌اند که به لحاظ مفاهیم، اهداف، مقیاس‌های فضایی، داده‌های جمع آوری شده و بنابراین کاربردشان بطور گستره‌ای متنوع‌اند (Rinaldi et al, 2017: 363). به تازگی، پیشرفت‌های روز افزونی در روش‌های جدید رخ داده که شامل چندین مقیاس، شامل الگوهای فضا-زمانی فعلی مورفلوژیکی در محدوده حرکتی رودخانه‌های تاریخی و در کل حوضه رودخانه‌ها هستند و توجه بیشتری به روند زمین‌شناسی در مقیاس‌های چندگانه فضا-زمانی دارند (Ollero Ojeda et al, 2007) در فرانسه، روش Syrah (Rinaldi et al. 2013) از این منطقه پیروی می‌کنند. جدیدترین طبقه‌بندی رودخانه‌ها، شاخص کیفیت مورفلوژیکی^۲ است که توسط Rinaldi

^۱ (WFD) کمیسیون اروپایی، ۲۰۰۰

^۲ 3 - MQI

و همکارانش در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است. شاخص کیفیت مورفولوژیکی در اصل برای کاربرد در ایتالیا، یعنی برای پوشش بازه کاملی از شرایط فیزیکی، انواع مورفولوژیکی، درجه تغییرات مصنوعی و مقدار تنظیم‌های مجاور این کشور توسعه داده شده است. نسخه اصلی توسط رینالدی و همکاران در سال ۲۰۱۳ آزمایش شد و پس از آن به تعداد زیادی از بسترهای رودخانه در ایتالیا اعمال شد، از آنجا که این شاخص به عنوان روش ارزیابی استاندارد هیدرومورفولوژیکی برای طبقه‌بندی و نظارت WFD تعریف شده بود. بنابراین، در چرخه اول برنامه‌های مدیریت حوضه رودخانه مورد استفاده قرار گرفت(Rinaldi et al, 2017: 365). پس از رینالدی افراد دیگری نیز با استفاده از روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی به ارزیابی هیدرومورفولوژیکی رودخانه پرداختند از جمله: کامپانا^۴ و همکاران(۲۰۱۴)، به ارزیابی هیدروموفولوژیکی رودخانه اهر در جنوب تیرول در ایتالیا پرداختند. نتایج این کار نشان می‌دهد که به منظور دستیابی به تغییرات مربوطه از نظر کیفیت مورفولوژیکی - همانطور که توسط شاخص کیفیت مورفولوژیکی صورت گرفته شده - حذف عناصر مصنوعی، عرض کردن کانال، و بالا بردن بستر رودخانه به اندازه کافی برای ارتقای فرآیندهای حمل و نقل انواع رسوب در یک حد مشخص انجام شود. به این منظور، تحول بستر های قدیمی رودخانه و اقدامات بازسازی هرگز نباید بدون تجزیه و تحلیل دقیق از چگونگی پیشرفت تخریب کانال در طول سال‌ها انجام شود. باید ارتباط بین تغییرات و تأثیرات مرتبط مشخص شود. بلتی^۵ و همکاران(۲۰۱۷)، به بررسی و شناخت ویژگی‌های طبیعی و هیدرومورفولوژی رودخانه‌ها با استفاده از روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی پرداختند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه اکنون به عنوان یک گام اساسی در ارزیابی شرایط اکولوژیکی رودخانه در نظر گرفته شده است. در واقع، تغییرات هیدرومورفولوژیکی اغلب یکی از علل اصلی تخریب سیستم رودخانه‌های است و ابزارهای فیزیکی موجود که اغلب نسبت به این تغییرات حساس هستند، از ارتباط بین هیدرومورفولوژی رودخانه و زیستگاه برای درک کامل عاجز مانده‌اند. گولفیری^۶ و همکاران(۲۰۱۸)، پژوهش به منظور ارزیابی جامع‌تری از شرایط کریدور رودخانه‌ها (مجموعه فضای متأثر از رودخانه): مقایسه بین شاخص کیفیت مورفولوژیکی (شاخص کیفیت مورفولوژیکی) و سه شاخص زیستی انجام داده‌اند. نتایج این مطالعه بر اهمیت ارزیابی ابعاد جانبی رودخانه تاکید می‌کند و نیاز به استفاده از شاخص‌های مقیاس به مانند شاخص کیفیت مورفولوژیکی برای رسیدن به ارزیابی جامع از شرایط رودخانه و اقدامات مدیریت را مناسب‌تر می‌داند.

در ایران اسماعیلی و ولی‌خانی (۱۳۹۳)، به ارزیابی و تحلیل شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه‌ی لاویج با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی پرداخته‌اند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که بازه‌های ۱، ۳، ۴ و ۵ به علت دخالت کم عوامل انسانی، امتیاز بیش از ۰/۸۵ کسب نموده و در گروه بسیار خوب طبقه‌بندی شده‌اند. بازه ۲ به علت دخالت‌های انسانی محدود امتیاز ۰/۷۶ کسب نموده و در طبقه خوب قرار گرفت. بازه ۶ به علت دخالت‌های زیاد انسان مانند معدن شن و ماسه، تغییر شیب، عرض و الگوی کانال و ایجاد سازه‌های مهندسی مانند آشیلهای کوتاه، کف بند بتونی و ایجاد خاک ریزهای مصنوعی بیشترین تغییرات را

⁴ Campana⁵ Belletti⁶ Golfieri

تحمل نموده و امتیاز ۰/۲۲ را کسب نموده که در طبقه بد قرار گرفته است. اگرچه این روش در ایتالیا مورد استفاده قرار گرفته است، با وجود این در رودخانه مورد مطالعه به طور مناسبی کیفیت مورفولوژیکی رود را ارزیابی نموده است. لایقی و کرم (۱۳۹۳) به طبقه‌بندی هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجروم با استفاده از مدل روزگن پرداخته اند. محدوده مطالعه آن‌ها رودخانه جاجروم حدفاصل سد لطیان و سد ماملو بوده است. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد بخض اعظم بازه مطالعاتی دارای الگوی DA است و بخش کمی دارای الگوی B با وضعیت بسیار نامطلوبی است. مقصودی و همکاران (۱۳۹۶) به ارزیابی تغییرات الگوی پیچان‌رودی رودخانه مارون و تحلیل هیدروژئومورفولوژی آن پرداختند. نتایج آن‌ها نشان داد با داشتن جهت جریان هر رودخانه ای می‌توان محدوده مکانی هر مطالعه رودخانه ای را بر اساس یک بازه یا چند بازه مشخص نمود و دلایل مختلف تغییرات در بازه را متناسب به علل تغییر جهت، تجزیه و تحلیل نمود.

در محدوده مورد مطالعه (قسمتی از رودخانه جاجروم) مسائل متعددی سبب اهمیت یافتن مطالعه هیدرومورفولوژی رودخانه شده است برخی از مسائل قابل مطرح در این محدوده به شرح زیر می‌باشد.


- تغییرات شدید کاربری پوشش زمین در دهه‌های اخیر و تحولات کالبدی و جمعیتی و...
- وجود اراضی باغی، کشاورزی، مرتعی و چشم اندازهای زیبا در منطقه که سبب جذب گردشگر در منطقه شده و باعث تغییرات در رودخانه و چشم انداز شده است.
- تغییرات طولی، عرضی و جانبی حریم رودخانه و بستر آن در دهه‌های گذشته به خصوص پس از احداث سد لطیان
- رخداد تغییرات مورفولوژیکی رودخانه در حال حاضر در بخش هایی از رودخانه و احتمال تشدید آن در آینده با توجه به تحولات کالبدی - جمعیتی و گردشگری در آینده.
- برداشت سنگ و شن و ماسه از بستر رودخانه در طی سال‌های اخیر

هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی میزان تغییرات مورفولوژیکی بستر رودخانه در طی دروه ۴۰ ساله (۱۳۹۶-۱۳۵۶) با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی در قسمتی از رودخانه جاجروم می‌باشد.

روش تحقیق

موقعیت منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه بخشی از رودخانه جاجروم است. که در زیرحوضه لوسانات واقع شده. و از جنوب فشم تا رودک ادامه دارد شکل (۱). طول منطقه مورد مطالعه ۱۰/۲ کیلومتر می‌باشد. رودخانه جاجروم در ۳۰ کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفته که از شمال غرب به طرف جنوب شرق جاری است و از منطقه منشأ (کوه‌های البرز) به ارتفاعات پایین‌تر جریان داشته و وارد سد لطیان می‌شود.

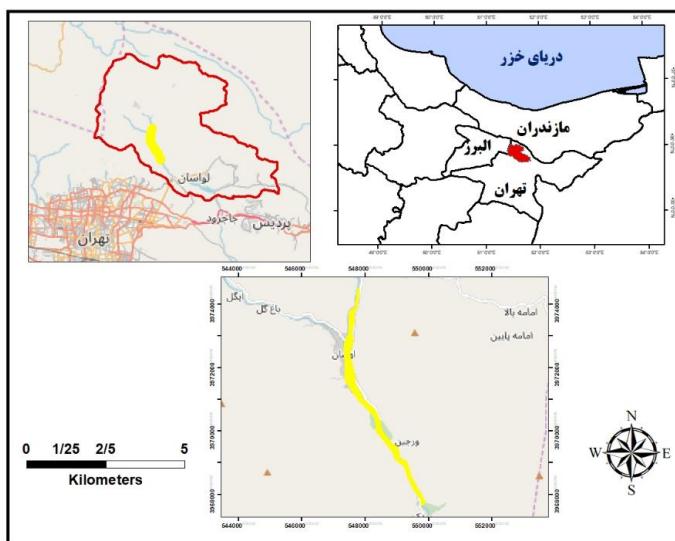

شکل(۱). موقعیت منطقه مورد مطالعه

روش مورد استفاده

هدف از این پژوهش بررسی تغییرات هیدرومورفولوژی قسمتی از رودخانه جاجرود از فشم تا رودک با استفاده از روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی می‌باشد. در همین راستا نقشه‌های زمین‌شناسی، توپوگرافی، آمار اقلیمی و دبی رودخانه تهیه گردید. سپس تصویر ماهواره‌ای مربوط به سال ۱۳۵۶ خورشیدی متعلق به لندست ۴ و تصویر ماهواره‌ای ۱۳۹۶ با قدرت تفکیک ۵ متر از گوگل ارث تهیه گردید. پس از تهیه تصاویر بازه‌بندی بر روی رودخانه صورت گرفت شکل (۳) و رودخانه به ۶ بازه تقسیم گردید. سپس به تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده از طریق مشاهدات میدانی، سنجش از دور و جی ای اس با استفاده از روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی پرداخته شد و کیفیت بازه‌هاو میزان تغییرات آن مشخص گردید. شکل(۲) مراحل کار در این پژوهش را نشان می‌دهد.

شاخص کیفیت مورفولوژیکی، روشی برای ارزیابی کیفیت هیدرومورفولوژیکی رودخانه‌های ایتالیا براساس "دستورالعمل چارچوب آب" است و بخشی از یک روش گسترشده تری می‌باشد که ارزیابی، تجزیه و تحلیل و نظارت بر جریان آبهای^۷ نامیده می‌شود و به دنبال تجزیه و تحلیل یکپارچه مورفولوژیکی است (Campana et al, 2014: 231).

ویژگی‌های اصلی و نوآورانه شاخص کیفیت مورفولوژیکی به شرح زیر است:

- (۱) این روش براساس یک قضاوت تخصصی است (به عنوان مثال، انتخاب متغیرها، شاخص‌ها، کلاس‌ها، و نمرات نسبی)، نتیجه دانش خاص و تجربه نویسنده‌گان می‌باشد. این موضوع نشان دهنده استفاده از یک طرح طبقه‌بندی "خاص" و نه "طبیعی" است.

- (۲) این روش برای رعایت الزامات دستورالعمل چارچوب آب طراحی شده است، اما می‌تواند برای مقاصد دیگر در مدیریت رودخانه استفاده شود.
- (۳) از آنجا که این روش باید توسط سازمان‌های محیط زیست یا آب در سطح ملی استفاده شود، برای استفاده نسبتاً ساده طراحی شده و بیش از حد وقت‌گیر نیست. با این حال، کاربرد آن باید توسط افراد آموزش دیده با پیشینه مناسب و مهارت کافی در ژئومورفولوژی رودخانه انجام شود.
- (۴) این روش براساس در نظر گرفتن فرآیندها است و نه بر اساس شکل‌های کanal. جنبه هایی مانند تداوم در رسوب و شارچوب، شدت فرسایش، تحرک جانبی و تنظیمات کanal در آن در نظر گرفته شده است.
- (۵) مولفه زمان به صراحت با توجه به تجزیه و تحلیل تاریخی تنظیمات کanal که بینش علل و زمان تغییرات و تغییرات ژئومورفیک آینده را فراهم می‌کند مورد توجه قرار گرفته است. عدم توجه به مولفه زمانی به عنوان یکی از محدودیت‌های عمدۀ بسیاری از دیگر طرح‌های طبقه‌بندی ژئومورفیک به شمار می‌رود. در این روش، به صراحت شاخص‌های تنظیم کanal در ارزیابی کیفیت مورفولوژیکی رودخانه را در نظر گرفته می‌شوند.
- (۶) شرایط مورفولوژیکی به طور انحصاری با توجه به فرآیندهای فیزیکی بدون استدلال در مورد عواقب آن یا پیامدهای مربوط به وضعیت اکولوژیکی ارزیابی می‌شود. به این معنی که یک کیفیت مورفولوژیک عالی و سطح بالا لزوماً با یک وضعیت اکولوژیکی خوب در ارتباط نیست(Rinaldi at el, 2013:96).
شکل(۲).



شکل(۲). مدل مفهومی پژوهش (ترسیم: نگارندگان، ۱۳۹۷)

این روش از دو فاز اصلی و چند مرحله فرعی تشکیل شده است. در فاز اول موقعیت عمومی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و در فاز دوم با استفاده از شاخص‌های مختلف کیفیت مورفولوژیکی رود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

فاز اول

فاز اول این روش شامل چهار مرحله می‌باشد که عبارتند از :

مرحله اول: در این مرحله ویژگی‌های زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی، آب و هوا و کاربری اراضی کل حوضه آبریز مورد بررسی قرار می‌گیرد که نتیجه‌ی آن شناسایی واحدهای فیزیوگرافی است (معادل واحد چشم انداز در روش استایل رود بربیرلی و فریس، ۲۰۰۵).

مرحله دوم: در مرحله دوم، محدودیت جانبی رود با جزئیات بیشتری بررسی شده و سه موقعیت محدود، نسبتاً محدود و نامحدود (از طرفین آزاد) شناسایی می‌شوند. این اصطلاحات درباره دره‌های طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به صورت جانبی پهنه‌ای آن‌ها به دامنه‌ها یا تراس‌های قدیمی محدود می‌شود. در حالی که عوامل مصنوعی (محافظه کرانه رود، سنگچین‌ها و مناطق شهری) به عنوان عوامل محدود کننده در نظر گرفته نمی‌شوند. محدودیت‌های جانبی با اندازه‌گیری «درجه محدودیت» یعنی درصدی از کرانه‌ها که با دامنه‌ها یا تراس‌های قدیمی در تماس بوده و به طور مستقیم در تماس با دشت سیلابی نیستند و «شاخص محدودیت» نسبت بین عرض دشت آبرفتی و عرض کanal، تعریف می‌شوند. جدول(۱).

جدول (۱). تعریف پارامترها، روش‌های ارزیابی و محدوده کاربرد هر یک از شاخص‌های ارزیابی

شاخص‌ها و پارامترهای ارزیابی	روش‌های ارزیابی
F1 - پیوستگی طولی در شار رسوب و چوب، وجود سازه‌های عرضی (سدهای سیم و توری، سدهای کنترلی، پل‌ها...) که به صورت بالقوه ممکن است شار طبیعی رسوب و چوب را در امتداد رود تغییر دهد.	سنگش از دور یا پایگاه داده مداخلات سازه‌های عرضی؛ بررسی میدانی؛ ارزیابی گیرش رسوب به صورت جزیی یا کلی (کیفی)
F2 - وجود یک دشت سیلابی جدید، عرض و طول یک دشت سیلابی جدید	سنگش از دور و GIS : اندازه گیری از بخش طولی و عرضی (رود) بررسی میدانی؛ شناسایی؛ بررسی دشت سیلابی جدید (کیفی)
F3 - پیوستگی رودخانه و دامنه وجود عناصر قطع کننده (مثلاً جاده ها) در حرمیم ۵۰ متری از رودخانه	سنگش از دور و GIS : اندازه گیری طول عناصر قطع کننده (کمی)، بررسی میدانی، بررسی عناصر قطع کننده (کیفی)
F4 - فرایندهای پسروی کرانه، وجود یا عدم وجود پسروی کرانه	سنگش از دور / ویا بررسی میدانی؛ شناسایی کناره‌های در حال فرسایش (کیفی)
F5 - عرض و طول کریدور فرسایش پذیر یعنی محدوده بدون سازه های مرتبط (مثلاً محافظه‌های کرانه و خاکریزها) یا زیرساخت‌ها مانند جاده‌ها و خانه‌ها	سنگش از دور و GIS : اندازه گیری از عرض و طول (کمی)
F6 - پیکربندی بستر مرتبط با شیب دره (یعنی کاسکاد، سکو، چالاب و...) شناسایی پیکربندی بستر در مورد وجود ساخته‌های عرضی و مقایسه با پیکربندی مورد انتظار بر اساس شیب دره	نقشه‌های توپوگرافی : میانگین شیب دره (کمی) بررسی میدانی؛ شناسایی پیکربندی بستر (کیفی)
F7 - اشکال و فرآیندهای خاص الگوی کانال: درصد طول مسیر با تغییرات طبیعی و ناهمگنی اشکال مورد انتظار برای آن نوع رود که به گیری از طول بخش‌های تغییریافته (کمی)	سنگش از دور و GIS : شناسایی و اندازه

بررسی میدانی: شناسایی / کنترل(کیفی)	وسیله انسانی ایجاد شده است.
سنجش از دور یا بررسی میدانی: شناسایی کنترل اشکال رودخانه(کیفی)	F8- وجود اشکال رودخانه‌ای نمونه در دشت آبرفتی، وجود/عدم وجود اشکال رودخانه در دشت آبرفتی (به عنوان مثال: دریاچه نعلی شکل، کanal های ثانویه)
بررسی میدانی: شناسایی / کنترل (کیفی) سنجش از دور و GIS : شناسایی و اندازه گیری از طول قسمت‌های تغییرپذیره(کمی)	F9- تغییرپذیری مقطع عرضی: درصد طول بازه با تغییرات طبیعی ناهمگن مقاطع عرضی مورد انتظار برای آن نوع رودخانه که به وسیله عوامل انسانی ایجاد شده است.
بررسی میدانی: ارزیابی بصری(کیفی)	F10 - ساختار بستر کanal: وجود یا عدم وجود تغییرات رسوبات بستر(بستر زره مانند، فراوانی رسوبات ریزدانه، رخنمون سنگ بستری، بستر سنگ چین)
بررسی میدانی: ارزیابی بصری(کیفی)	F11- وجود چوب‌های بزرگ در کanal: وجود یا عدم وجود چوب‌های بزرگ
سنجش از دور و GIS : شناسایی و اندازه گیری عرض متوسط پوشش گیاهی خودرو (کمی)	F12- محدوده‌ی گیاهان عملکردی: میانگین عرض (یا سطح گسترش) گیاهان در کریدور رودخانه که بالقوه با فرایندهای رودخانه‌ای ارتباط دارد
سنجش از دور و GIS : شناسایی و اندازه گیری امتداد طولی پوشش گیاهی در حاشیه رود(کمی)	F13- گسترش خطی پوشش گیاهی عملکردی: امتداد پوشش گیاهی طبیعی در امتداد کرانه‌های متصل به کanal
داده‌های هیدرولوژیکی: ارزیابی افزایش/کاهش دبی که به علت مداخلات در بالادست جریان رود: مقدار تغییرات در دبی که به علت افزایش/کاهش دبی که به علت مداخلات ایجاد شده است (کمی) در صورت فقدان داده‌های موجود ارزیابی براساس مداخلات موجود و کاربرد آن می‌باشد(کیفی)	A1 - تغییرات در بالادست جریان رود: مقدار تغییرات در دبی که به علت مداخلات در بالادست رود رخ داده است (سد، بندهای انحرافی).
سنجش از دور و GIS یا پایگاه داده مداخلات ، شناسایی ساختارها و مساحت زهکشی مربوطه(کمی)	A2- تغییر در بالادست دبی رسوب: وجود، نوع و مکان(مساحت زهکشی) سازه‌های مرتبط که موجب گیر افتادن بار بستر می‌شود(سد، بند تنظیمی، سد کوچک)
A1 مراجعه کنید به	A3 - تغییر جریان در بازه: مقدار تغییرات دبی که به وسیله مداخلات انسانی در بازه ایجاد شده است
سنجش از راه دور، GIS و پایگاه داده مداخلات: شناسایی نوع سازه‌ها(کمی)	A4 - تغییر دبی رسوب در بازه: تیپولوژی و تراکم فضایی سازه‌های گیرنده ای بار بستر در امتداد بازه (بند تنظیمی، سد کوچک)
سنجش از راه دور، GIS و پایگاه داده مداخلات: شناسایی و تعداد سازه‌ها(کمی)	A5 - سازه‌های عرضی: تراکم فضایی سازه‌های عرضی(بل ها، پایاب ها، پل آب گذر)
سنجش از راه دور، GIS و پایگاه داده مداخلات: طول سازه‌ها(کمی)	A6 - محافظت کاره: طول کرانه‌های محافظت شده(دیوارها، پوشش‌های سنتگی، تور سنتگی یا گلایبون، سازه آبشکن، کارهای زیست مهندسی)
سنجش از راه دور، GIS و پایگاه داده مداخلات: شناسایی طول و فاصله سازه‌ها(کمی)	A7 - خاکریز‌های مصنوعی: طول و فاصله کanal از خاکریزهای مصنوعی
اطلاعات تاریخی و کتابخانه‌ای و یا پایگاه داده از مداخلات انسانی(کمی)	A8- تغییرات مصنوعی در مسیر رودخانه: درصد طول بازه با تغییرات مصنوعی مسیر رود به صورت مستند(قطع شدگی مانند، اشغال مجدد کanal رود)
سنجش از راه دور، GIS و پایگاه داده مداخلات: شناسایی تعداد و طول سازه‌ها(کمی)	A9 - سایر سازه‌های تثبیت کننده بستر: وجود، تراکم فضایی و تیپولوژی سایر سازه‌های تثبیت کننده بستر(کف بند و رمپ)
پایگاه داده مداخلات و یا اطلاعات فراهم شده توسط ادارات دولتی: برداشت میدانی و یا معادن رسوب قدیمی(از دهه ۱۹۵۰ با تمرکز در طی ۲۰ سال اخیر)	A10- جایگای رسوبات: وجود و شدت نسبی فعالیت‌های

سنگش از دور: شواهد غیرمستقیم(کیفی)	
پایگاه داده مداخلات و یا اطلاعات فراهم آمده توسط ادارات دولتی؛ برداشت میدانی: شواهد بیشتر(کیفی)	A11- جابجایی جوب: وجود و شدت نسبی (ناقص یا کامل) جابجایی جوب از کanal در طول ۲۰ ساله گذشته
پایگاه داده مداخلات و یا اطلاعات فراهم آمده توسط ادارات دولتی؛ برداشت میدانی: شواهد بیشتر(کیفی)	A12- مدیریت پوشش گیاهی: وجود و شدت نسبی قطع (انتخابی یا کلی) گیاهان ری پارین(حاشیه رود) که طی ۲۰ سال اخیر انجام شده
ستجش از راه دور و GIS(کمی)	CA1- تعديل الگوی کanal: تغییرات در الگوی کanal از دهه ۱۹۵۰ براساس تغییرات شاخص های سینوسی و شریانی و آناستوموسینگ
ستجش از راه دور و GIS(کمی)	CA2- تعديل عرض کanal: تغییرات در پهنهای کanal از دهه ۱۹۵۰
قطع عرضی یا پروفیل طولی(چانچه قابل دسترس باشد)؛ برداشت میدانی: نشانه های از حفر یا رسوبگذاری (به صورت کیفی یا کمی)	CA3- تعديل سطح اساس بستر: تغییرات سطح اساس بستر طی ۱۰۰ سال گذشته

.(Rinaldi at el, 2012)

مرحله سوم : در این مرحله مورفولوژی کanal بر اساس محدودیت کanal و الگوی پلاتیمتری رود به هفت طبقه می‌باشد، سینوسی، پیچان رودی، تک کanalی، شریانی سرگردان، شریانی و آناستوموسینگ تقسیم می‌شوند. برای کسب جزئیات بیشتر در این مرحله می‌توان برای محدوده تک کanalی از روش پیکربندی بستر رود استفاده نمود.

مرحله چهارم: با توجه به وجود ناپیوستگی‌ها در کanal رود مانند ناپیوستگی‌های هیدرولوژیکی، زیرشاخصهای رود، سدها(شیب بستر) خصوصاً برای بازه‌های محدود، تغییرات مرتبط با عرض کanal، پهنه‌ای دشت آبرفتی و بار رسوب رودخانه به بازه‌های نسبتاً همگن تقسیم‌بندی می‌شود. این بازه‌ها معمولاً به طول چند کیلومتر نشان دهنده واحدهای اولیه برای ارزیابی شرایط مورفولوژیک می‌باشند(اسماعیلی و ولی خانی، ۱۳۹۳: ۴۰-۴۱).

در اختلالات هیدرولوژیکی طبیعی یا مصنوعی تداوم تغییرات قابل توجهی در تخلیه یا انتقال رسوبات می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اختلالات مصنوعی عمدتاً با ساخت سدها شناسایی می‌شوند. به طور مشابه، سدهای تنظیمی یا ساختارهای انحرافی به طور معمول به عنوان محدودیت دسترسی در نظر گرفته می‌شود.

فاز دوم : ساختار و شاخص‌های ارزیابی

برای ارزیابی کیفیت مورفولوژیک بازه‌های رودخانه‌ای سه جنبه زیر مورد توجه بوده است:

- پیوستگی فرایندهای رودخانه‌ای، شامل پیوستگی طولی و عرضی
- شرایط مورفولوژیکی کanal شامل الگوی کanal، شکل قطع عرضی و رسوبات بستر
- پوشش گیاهی

این جنبه‌ها در قالب سه مؤلفه‌ی ۱. عملکردهای ژئومورفولوژیکی فرآیندها و اشکال رودخانه‌ای(F)، ۲. ساختارهای مصنوعی (A) و ۳. تعديل‌های کanal(CA) مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

مجموعه‌ی ۲۸ شاخص مورد استفاده در روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی به صورت شماتیک در جدول ۱ نشان داده شده است. که شامل جنبه‌ها در (سطرها) و مؤلفه‌ها در (ستون‌ها) می‌شود. به هر شاخص مطابق سه درجه‌ی تغییر امتیاز داده می‌شود: "A" به شرایط مختلف نشده یا تغییرات ناچیز مربوط می‌شود؛ "B" به تغییرات متوسط؛ و "C" به شرایط بسیار تغییریافته مربوط است. شاخص کیفیت مورفولوژیکی در بازه‌ای از ۰ (کیفیت بد) تا ۱ (کیفیت خوب، نبود تغییرات) متغیر است و پیرو WFD، پنج طبقه‌ی کیفیت مورفولوژیکی به صورت کمی تعریف می‌شود. علاوه بر ارزش ترکیبی شاخص کیفیت مورفولوژیکی، می‌توان ۱۱ زیرشاخص را که بیانگر شرایط عناصر خاص هستند (مانند مصنوعی بودن، تداوم طولی و جانبی، پوشش گیاهی) محاسبه کرده و می‌تواند برای شناسایی انواع اصلی تغییر در یک بستر رودخانه مورد استفاده واقع شوند (Golfieri et al, 2018: 526).

برای هر شاخص، امتیازی اختصاص داده می‌شود. پس از امتیاز دهنده شاخص‌ها با استفاده از رابطه(۱) شاخص تغییرات مورفولوژیکی^۸ محاسبه می‌گردد.

$$MAI = S_{tot}/S_{max} \quad (1)$$

که S_{max} حداکثر انحراف ممکن برای توپوگرافی جریان داده شده است (مربوط به مجموع نمرات کلاس C برای تمام سوالات مربوط به مورد مطالعه). و S_{tot} مجموع امتیازات می‌باشد. بنابراین چنین شاخصی دارای دامنه‌ای از حداقل ۰ (بدون تغییر) تا حداکثر ۱ (حداکثر تغییر) است.

سپس شاخص کیفیت مورفولوژیکی به عنوان مکمل نسبت به پیشین تعریف می‌شود، براساس رابطه(۲):

$$MQI = 1 - MAI \quad (2)$$

این شاخص، برخلاف MAI، در مورد حداکثر تغییرات مقدار ۰ را در نظر می‌گیرد و مقدار ۱ در شرایط مرجع (مربوط به حداکثر قابلیت، حداقل دستکاری مصنوعی و حداقل تغییرات کanal) است. بر اساس این شاخص، پنج کلاس از کیفیت مورفولوژیکی عبارتند از:

$0.85 \leq MQI \leq 1$ بسیار خوب یا زیاد:

$0.7 \leq MQI < 0.85$ خوب

$0.5 \leq MQI < 0.7$ متوسط


$0.3 \leq MQI < 0.5$ ضعیف

$0 \leq MQI < 0.3$ خیلی ضعیف یا بد .(Rinaldi at el, 2012:29)

نتایج

همانطور که پیشتر ذکر شد منطقه موردمطالعه به ۶ بازه تقسیم گردید شکل (۳) و پس از اجرای روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی نتایجی در شکل(۳) حاصل گردید که عبارتند از:

⁸- MAI

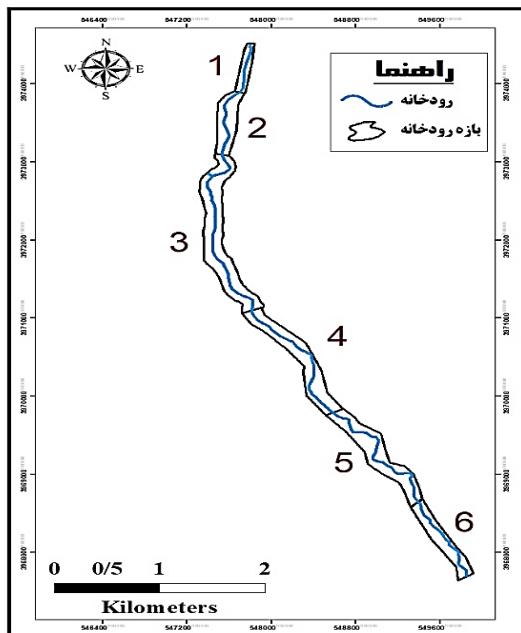

شکل(۳). بازه‌های رودخانه (نگارندگان، ۱۳۹۷)

بازه ۱

این بازه دارای الگوی مارپیچی منظمی می‌باشد. بستر این بازه نیز پوشیده از ریگ، قله‌سنگ‌های بزرگ است که در کناره رودخانه نیز مشاهده می‌شوند. در بعضی از قسمت‌های این بازه رودخانه با حاشیه رود در تماس می‌باشد. در این بازه قطع درختان به منظور بهره‌برداری‌های ورزشی و تفریحی بیشتر از بازه‌های دیگر مشاهده می‌شود شکل (۴). خصوصیات، امتیاز شاخص کیفیت مورفولوژیکی، و وضعیت مورفولوژیکی بازه‌هادر جدول (۲) ارائه شده است.



شکل(۴). تخریب پوشش گیاهی، وجود مواد طولی و جانبی و تغییر مسیر رودخانه در بازه ۱

قرار گرفتن درختان و گیاهان نیز در بعضی قسمت‌های این بازه ملاحظه می‌شود. مورفولوژی آن سکو و خیزآب است. ارتفاع این بازه در حدود ۱۸۰۰ متر می‌باشد. شیب آن برابر با ۵/۱ درصد می‌باشد. عرض این بازه بیشتر از بازه‌های دیگر و بین ۶/۸ تا ۱۰/۵ متر متغیر می‌باشد. در این بازه سازه‌های عرضی کمتری دیده می‌شود. در


اطراف رودخانه نیز انواع خاکریزها و ریزش‌ها مشاهده می‌شوند که در برخی از مناطق محافظه کناره رودخانه نیز تخریب شده است. با توجه به مجموع شرایط بررسی شده MQI آن برابر با ۰/۲۸ می‌باشد که در شرایط خیلی ضعیف قرار گرفته است. این بازه تغییرات زیادی را داشته و شاخص تعديلی C آن دارای حداکثر امتیاز می‌باشد شکل(۴).

بازه ۲

بستر این بازه نیز پوشیده از قلوه سنگ و شن و ریگ و عرض آن از ۱۲/۵ تا ۱۲/۰ متر متغیر می‌باشد. الگوی آن سینوسیته نامنظم است. در بسیاری از قسمت‌های کanal موانع چوبی مشاهده می‌شود. رسوب‌گذاری در بخش‌های محدب رود بیشتر مشاهده می‌شود. مورفو‌لوجی آن از نوع خیزآب و در بعضی قسمت‌های بازه موانع حالت سنگ چین یافته‌اند که موجب محصور شدن آب شده است. در اطراف این بازه نیز تخریب پوشش به منظور ایجاد ساخت و سازهای مسکونی و ویلائی به چشم می‌خورد. MQI آن برابر با ۰/۴۸ می‌باشد و در وضعیت ضعیف قرار دارد. بدین ترتیب تغییرات در این بازه زیاد بوده است اشکال (۵ و ۶).



شکل(۵). الف. رسوب‌گذاری در کنار رود. ب. خیزآب‌ها. ج. وجود موانع چوب در درون کanal در بازه ۲

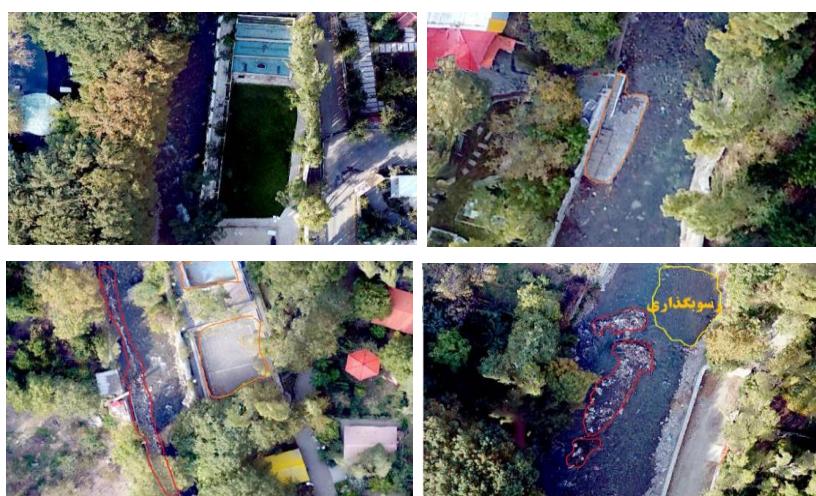

شکل(۶). تخریب پوشش گیاهی به منظور ایجاد استخر و زمین‌های ورزشی و سنگ چین در بستر رودخانه در بازه ۲

بازه ۳

بستر بازه نیز پوشیده از قلوه سنگ، ریگ و شن است. در دو طرف این بازه به دلیل ایجاد مناطق مسکونی پوشش گیاهی تخریب شده است. الگوی این بازه سینوسیته منظم و مورفولوژی آن خیزآب و تنداپ می‌باشد. در بعضی مناطق با ایجاد سنگچین در بستر رودخانه آبشاهراهای مصنوعی ایجاد شده است. موانع طولی و جانبی زیادی در درون کanal مشاهده می‌شود شکل (۷). در این بازه یک شاخه از رود نیز به آن اضافه می‌شود که در محل اتصال این دو شاخه موانع شنی طولی مشاهده می‌شود و سبب الگوی شریانی در قسمتی از این بازه شده است. همچنین چندین حرکت توده‌ای از نوع ریش و لغزش در کناره رود مشاهده می‌شود شکل (۸). این بازه دارای بیشترین امتیاز از شاخص عملکردی ژئومورفولوژیکی دارا می‌باشد. میزان MQI آن برابر با ۰/۳۲ است. بدین ترتیب در شرایط ضعیف قرار دارد و تغییرات زیادی داشته است شکل (۹).



شکل(۷). وجود موانع طولی و جانبی در درون کanal در بازه ۳



شکل(۸). وقوع حرکات توده‌ای در کناره رود در بازه ۳ شکل(۹). سنگچین و ایجاد تنداپ‌های مصنوعی در بازه ۳

بازه ۴

در این بازه بستر پوشیده از شن و ماسه بوده و تعداد قلوه‌سنگ‌های بزرگ در این بازه کمتر به چشم می‌خورد. الگوی این بازه شریانی و مورفولوژی بستر نیز خیزآب می‌باشد شکل (۱۰). در درون کanal انواع موانع طولی و جانبی مشاهده می‌شود. در دو طرف این بازه نیز تخریب پوشش گیاهی به منظور ایجاد تفریگاهها و مناطق ویلائی مشاهده می‌شود البته لازم به ذکر است که در انتهای این بازه به دلیل وجود دامنه‌های ناپایدار و برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه تعداد ساخت و سازهای انسانی کمتر می‌شود. در بعضی از قسمت‌های این

بازه بستر مصنوعی توسط انسان ساخته شده است که سبب ایجاد تنداپ‌ها در بازه شده است شکل(۱۰). میزان MQI آن برابر با ۰/۱۰ و به عبارتی در وضعیت خیلی ضعیف قرار دارد و بیشترین تغییرات را داشته است. هر سه شاخص در این بازه حداکثر امتیاز را کسب کرده اند.



شکل(۱۰). ایجاد بستر مصنوعی و پیدایش تنداپ و همچنین وجود موانع طولی متعدد در درون کanal در بازه ۴

بازه ۵

این بازه از نوع نسبتاً نامحدود و دارای الگوی مثاندرهای خندقی می‌باشد. بستر در اینجا بیشتر سنگلاخی و شبیب رودخانه افزایش یافته است. ساخت و ساز در اطراف رودخانه به دلیل وجود دامنه‌های پرشیب کاهش یافته و این بازه از نوع محدود می‌باشد. عرض آن از ۳ تا ۱۲ متر متغیر می‌باشد. در این بازه دامنه‌های ناپایدار از جمله زمین لغزش منطقه حاجی آباد در حاشیه رودخانه مشاهده می‌شود. به لحاظ مورفولوژی در این بازه ت نوع بیشتری به چشم می‌خورد. مورفولوژی آن دارای سکو- چالاب- خیزآب، تنداپ و کاسکاد است. انواع موانع جانبی و طولی در درون کanal مشاهده می‌شود. همین رخدمنون‌های سنگی در درون کanal و کناره آن به طور متعدد دیده می‌شود.



شکل(۱۱). رسوب‌گذاری و فرسایش در بازه ۴


ارتفاع در این قسمت به ۱۷۰۰ متر می‌رسد. میزان پوشش‌گیاهی در این بازه به طور چشمگیری کاهش یافته است. در مناطقی که پوشش‌گیاهی وجود دارد ساخت و سازه‌های انسانی نیز در منطقه مشاهده می‌شود. همانطور که شکل(۱۱) نشان می‌دهد در بیشتر قسمت‌های این بازه دامنه‌های ناپایدار و پرشیب در حاشیه رودخانه قرار دارند. میزان MQI این بازه برابر با $21/0$ می‌باشد. بدین ترتیب در شرایط خیلی ضعیف قرار دارد و میزان تغییرات در این بازه نیز خیلی زیاد است.



شکل(۱۲). وجود دامنه‌های ناپایدار در حاشیه رودخانه در بازه ۵

بازه ۶

این بازه نیز به مانند بازه ۵ دارای بستری سنگلاخی است و به لحاظ مورفولوژی دارای تنوع زیادی از جمله وجود سکو، خیزآب، چالاب و تنداپ می‌باشد شکل(۱۲). در قسمت اولیه بازه شیب حاشیه رود از یکطرف بسیار زیاد و ناپایداری دامنه به وضوح دیده می‌شود. به همین دلیل ساخت و سازه‌های انسانی کمتر مشاهده می‌شود در حالی که در قسمت جنوبی بازه با کاهش ارتفاع، کاهش شیب و افزایش پوشش گیاهی نیز ساخت و سازه‌های انسانی و بهره برداری از آن نیز افزایش یافته است. الگوی این بازه سینوسی نامنظم می‌باشد. میزان MQI این بازه برابر با $۰/۲$ و در وضعیت خیلی ضعیف قرار دارد. بدین ترتیب تغییرات در این بازه نیز بسیار زیاد بوده است شکل(۱۳).

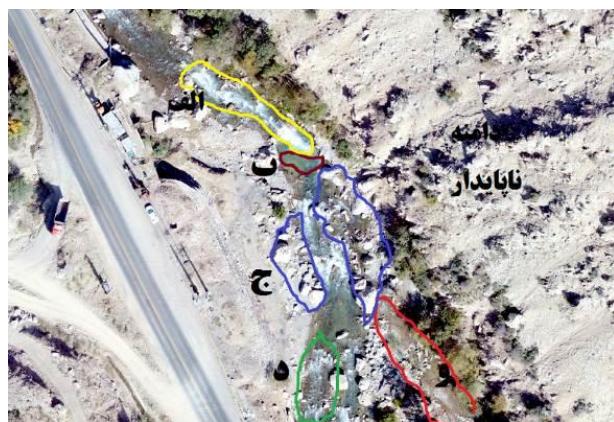

شکل(۱۳). الف) سکوهای پله ای (ب) چالاب، (ج) رخمنون های سنگی، (د) خیزآب. و (ه) دو کanal شدن رودخانه به دلیل موانع طولی در بازه ۶

جدول(۲). خصوصیات و وضعیت بازه‌ها

وضعیت مورفولوژیکی	امتیاز MQI	ویژگی‌ها	الگو	بازه
خیلی ضعیف	۰/۲۸	محدود، عرض بین ۶/۸ تا ۱۰/۵ متر، قطع درختان در اطراف رودخانه به منظور بهره برداری انسانی، مورفولوژی آن سکو و خیزآب، نیز انواع خاکریزها و ریزش‌ها	مارپیچی منظمی	۱
ضعیف	۰/۴۸	نیمه محدود، مورفولوژی خیزآب، وجود ساخت و ساز‌های متعدد در حاشیه رودخانه، وجود موانع چوبی در داخل بستر رودخانه	سینوسیته نامنظم	۲
ضعیف	۰/۳۲	نیمه محدود، وجود موانع متعدد طولی و جانبی، وجود انواع ریزش و لغش در کناره رودخانه، قطع درختان در حاشیه رودخانه، دستکاری در بستر رودخانه و ایجاد آبشارهای مصنوعی، وجود موانع چوبی متعدد در بستر رودخانه، مورفولوژی خیزآب و تنداپ	سینوسیته منظم	۳
خیلی ضعیف	۰/۱	نیمه محدود، مورفولوژی خیزآب و تنداپ، وجود انواع موانع طولی و جانبی، برداشت شن و ماسه، ایجاد بستر مصنوعی، قطع درختان، وجود دامنه‌های ناپایدار.	شریانی	۴
خیلی ضعیف	۰/۲۱	نامحدود، افزایش شبیه رودخانه و کاهش ساخت و ساز در اطراف رودخانه، تنوع مورفولوژی رودخانه، وجود دامنه‌های ناپایدار در اطراف رودخانه. کاهش چشمگیر پوشش گیاهی	مناندرهای خندقی	۵
خیلی ضعیف	۰/۲۵	نامحدود، تنوع زیاد مورفولوژی رودخانه، شبیه زیاد رودخانه و حاشیه رودخانه، وجود موانع طولی و جانبی در بستر رودخانه	سینوسی نامنظم	۶

(مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۷)

نتیجه گیری

منطقه مورد مطالعه به دلیل برخورداری از موقعیت کوهستانی، اقلیم مناسب، وجود رودخانه، نزدیکی به شهر تهران به عنوان یک منطقه تفریحی و توریستی شناخته شده و همین امر سبب ساخت و سازهای مجاز و غیر مجاز بسیاری در اطراف رودخانه، دستکاری بستر رودخانه، آلودگی رودخانه، برداشت شن و ماسه و در این منطقه شده است. تغییراتی که در بستر رودخانه جاجرود بخاطر این برداشت‌های غیر قانونی صورت گرفته در زمان بارندگی به حواشی این رودخانه آسیب‌هایی جدی وارد کرده است. در بازه‌های شمالی منطقه به دلیل شبی کمتر دامنه‌ها و فاصله بستر رودخانه با دامنه اصلی کوه فعالیتها و ساخت و سازهای انسانی در منطقه بیشتر به چشم می‌خورد در حالی که قسمت‌های جنوبی منطقه به دلیل شبی تن دامنه‌ها، وجود حرکات دامنه‌ای متعدد ساخت و سازهای انسانی هم کمتر شده است. تمامی این عوامل باعث گردید که تمام بازه‌های مورد مطالعه به لحاظ شاخص MQI در وضعیت ضعیف و خیلی ضعیف قرار دارند.

ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه اکنون به عنوان یک گام اساسی در ارزیابی شرایط اکولوژیکی رودخانه در نظر گرفته شده است. این نوع ارزیابی نیازمند شناخت فرآیند و ارائه یک ارزیابی کلی از شرایط رودخانه است. روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی روش مناسبی برای بررسی شرایط بستر رودخانه‌ها می‌باشد. مقیاس فضایی کاربرد شاخص کیفیت مورفولوژیکی، بستر رودخانه است و شرایط کل کریدور رودخانه (مثلاً مجرای فعال و سیلان‌دشتهای مجاور / پادگانه‌های جدید) در ارزیابی در نظر گرفته می‌شوند. علاوه بر این، در رویکرد سلسه‌مراتبی اتخاذ شده این روش، عناصر در مقیاس حوضه آبریز (به عنوان مثال شار رسوب) و

مقیاس محل (به عنوان مثال شرایط زیرلایه) نیز در نظر گرفته شده است. از مهمترین مسائل در به کارگیری این روش سطح تخصص محقق می‌باشد. زیرا برخورداری از دانش تخصصی از مفاهیم ژئومورفیک رودخانه‌ای برای کاربرد شاخص کیفیت مورفولوژیکی لازم و ضروری است. در آخر باید ذکر کرد با توجه به اینکه بررسی مسیر رودخانه‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل هیدرومورفولوژی است، یافته‌های حاصل از این تحقیق می‌تواند در رابطه با نحوه دخل و تصرف در محیط‌های رودخانه‌ای، اقدامات ناشی از اجرای طرح‌های اصلاح مسیر، تثبیت کناره‌ها، اقدامات مهندسی بستر رودخانه‌ها و برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و مدیریت بهینه رودخانه مفید واقع شود.

منابع

- اسماعیلی، رضا، ولی خانی، ساره، (۱۳۹۳)، ارزیابی و تحلیل شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه‌ی لاویج با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، ۲ (۴): ۳۷-۵۳.
- لایقی، صدیقه، کرم، امیر، (۱۳۹۳)، طبقه‌بندی هیدرومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با مدل روزگن، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، ۳ (۳): ۱۴۳-۱۳۰.
- مصطفوی، مهران، زمان زاده، سید محمد، یمانی، مجتبی، حاجی زاده، عبدالحسین، (۱۳۹۶)، ارزیابی تغییرات الگوی پیچان رودی رودخانه مارون و تحلیل هیدرومورفولوژی منطقه موردی: رودخانه مارون(از سرچشمۀ تا ورودی آن به رودخانه جراحی)، فصل نامه جغرافیای طبیعی، ۱۰ (۳۵): ۱-۲۸.
- بیزان پناه اسرمی، مهدی، (۱۳۹۱)، آشکار سازی تغییرات هندسی رودخانه قمرود از سد کوچری تا سد پانزده خرداد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، به راهنمائی دکتر ابراهیم مقیمی.
- یمانی، مجتبی، مقصودی، مهران، محمد خان، شیرین، مرادی، انوار، (۱۳۹۴)، طبقه‌بندی مورفولوژیکی آبراهه رودخانه تلوار بر اساس روش رزگن و کارایی آن (حدفاصل روستای کچی گرد تا حسن خان)، پژوهش‌های دانش زمین، ۶ (۳۲): ۱-۱۸.

Antonelli, C., Provansal, M., Vella, C., (2004), **Recent Morphological Channel Changes in a Deltaic Environment the Case of the Rhone River, France**, Journal Geomorphology, Vol. (57): 385-402.

Belletti, Barbara, Rinaldi, Massimo, Bussettini, Martina, Comiti, Francesco, M. Gurnell, Angela, Mao, Luca, Nardi, Laura, Vezza, Paolo.2017, **Characterising physical habitats and fluvial hydromorphology: A new system for the survey and classification of river geomorphic units**, Journal Geomorphology, Vol (283): 143–157

Campana, Daniela, Marchese, Enrico, I, Joshua. Theule, Comiti, Francesco, (2014), **Channel degradation and restoration of an Alpine river and related morphological changes**, Journal Geomorphology, (221): 230–241.

Chandesris, A., Mengin, N., Malavoi, J.R., Souchon, Y., Pella, H., Wasson, J.G., (2008). **Système Relationelle d'Audit de l'Hydromorphologie des Cours d'Eau. Principes et methods**, Cemagref, Lyon. 3(1):55-72.

Choné, G., Biron, P.M., 2016. **Assessing the relationship between river mobility and habitat**. River Res. Appl. 32, 528–539

Gregory, K.J. (2006), **the human role in changing river channels**, Journal of Geomorphology, (79):172-191.

- Golfieria, Bruno, Suriana, Nicola, Hardersen, Sönke, (2018), **towards a more comprehensive assessment of river corridor conditions: A comparison between the Morphological Quality Index and three biotic indices**, journal Ecological Indicators, **(84)**: 525–534.
- Gurnell, A.M, Rinaldi, M. Buijse, A.D, Brierley, G, Pieglay, H. 2016, **Hydromorphological frameworks: emerging trajectories**. Aquat. Sci. **(78)**: 135- 138.
- Gurnell, A.M., Rinaldi, M., Belletti, B., Buzzi, S., Blamauer, B., Braca, G., Buijse, A.D., Bussettini, M., Camenen, B., Comiti, F., Demarchi, L., García De Jalón, D., González Del Tánago, M., Grabowski, R., Gunn, I., Habersack, H., Hendriks, D., Henshaw, A., Klösch, M., Lastoria, B., Latapie, A., Marcinkowski, P., Martínez Fernández, V., Mosselman, E., Mountford, J.O., Nardi, L., Okruszko, T., O'Hare, M.T., Palma, M., Percopo, C., Surian, N., van de Bund, W., Weisseiner, C., Ziliani, L., 2016. **A multiscale hierarchical framework for developing understanding of river behaviour to support river management**. Aquat. Sci. **78 (1)**:1–16.
- Ollero Ojeda, A., Ballarin Ferrer, D., Diaz Bea, E., Mora Mur, D., Sanchez Fabre, M., Acin Naverac, V., Echeverria Arnedo, M.T., Granado Garcia, D., Gonzales, Ibáñez, de Matauco, A., Sanchez Gil, L., Sanchez Gil, N., 2007. **UN indice hydrogeomorphologico (IHG) para la evaluacion Del estado ecologico de sistemas fluviales**. Geographicalia, **52(3)**: 113–14
- Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F., Bussettini, M., (2013). **A method for the assessment and analysis of the hydromorphological condition of Italian streams**: The Morphological Quality Index (MQI) Geomorphology 180–181, 96–108.
- Rinaldi, M. Belletti, B., Bussettini, M., Comiti, F., Golfieri, B., Lastoria, B., Marchese, E., Nardi, L., Surian, N. (2017), **New tools for the hydromorphological assessment and monitoring of European streams**, Journal of Environmental Management, **202(1)**, 363- 378.
- Rigon, E. Moretto, J. Delai, F. Picco, L. Ravazzolo, D. Rainato, R. Lenzi, M.A. (2013), **Application of the new Morphological Quality Index in the Cordevole river (BL, Italy)**, Journal of Agricultural Engineering 2013; volume XLIV(s2): **(9)**: 46- 51.
- Tockner, K, Pusch, M, Borchardt, D, Lorange, M.S, (2010), **multiple stressors in coupled river-floodplain ecosystems**. Freshw.Biol. **(55)**: 135-151.
- Thorne, C.R. (1999). **Stream reconnaissance handbook: Geomorphological investigation and analysis of river channels**, John Wiley sons, Chichester.
- Wang, J., Ishidaira, H., (2012), **Effects of Climate Change and Human Activities on in Flowing to the Hoban Reservoir in the Red River Basin**, the 18th Biennial Conference of International Society for Ecological Modeling, China.